



# SCHEA TURN EGEA 160 A

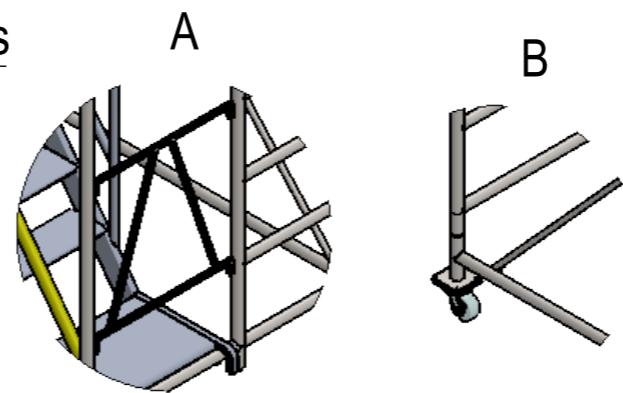

**Pasul 1:**  
Pe cele doua traverse de baza cu talpa se monteaza rotile pivotante.  
**Pasul 2:**  
Se monteaza panoul cu trecere la unul din capete iar opus lui un panou intermediar.  
**Pasul 3:**  
La capetele superioare ale panourilor se monteaza de o latura si de alta cate o traversa intermedia si doua stuturi intermediare.  
**Pasul 4:**  
Pe laturile lungi ale schelei se monteaza in X cate doua diagonale de rigidizare.  
**Pasul 5:**  
Se monteaza o scara si se asigura cu blocajul aferent.  
**Pasul 6:**  
In stururile traverselor intermediare se monteaza pe laturile mici cate un panou intermediar.  
**Pasul 7:**  
La partea superioara a acestora se monteaza doua traverse intermediare.  
**Pasul 8:**  
Se monteaza in X pe cele doua laturi lungi cate doua diagonale de rigidizare.  
**Pasul 9:**  
Se monteaza o scara si se asigura cu blocajul aferent.  
**Pasul 10:**  
Se repeta pasii 6, 7, 8 si 9 pana la partea superioara.  
**Pasul 11:**  
La partea superioara, in golul ramasa langa scara din tronsonul inferior, se aseaza un podet de acces cu balustradele aferente.  
**Pasul 12:**  
Se monteaza podetul de acces pe acoperisul cladirii, cu balustradele aferente.  
**Pasul 13:**  
Se regleaza planeitatea podetului de acces pe acoperis prin intermediul a doua suruburi trapezoidale cu talpa.  
**Pasul 14:**  
Se introduce la baza, poarta de acces.

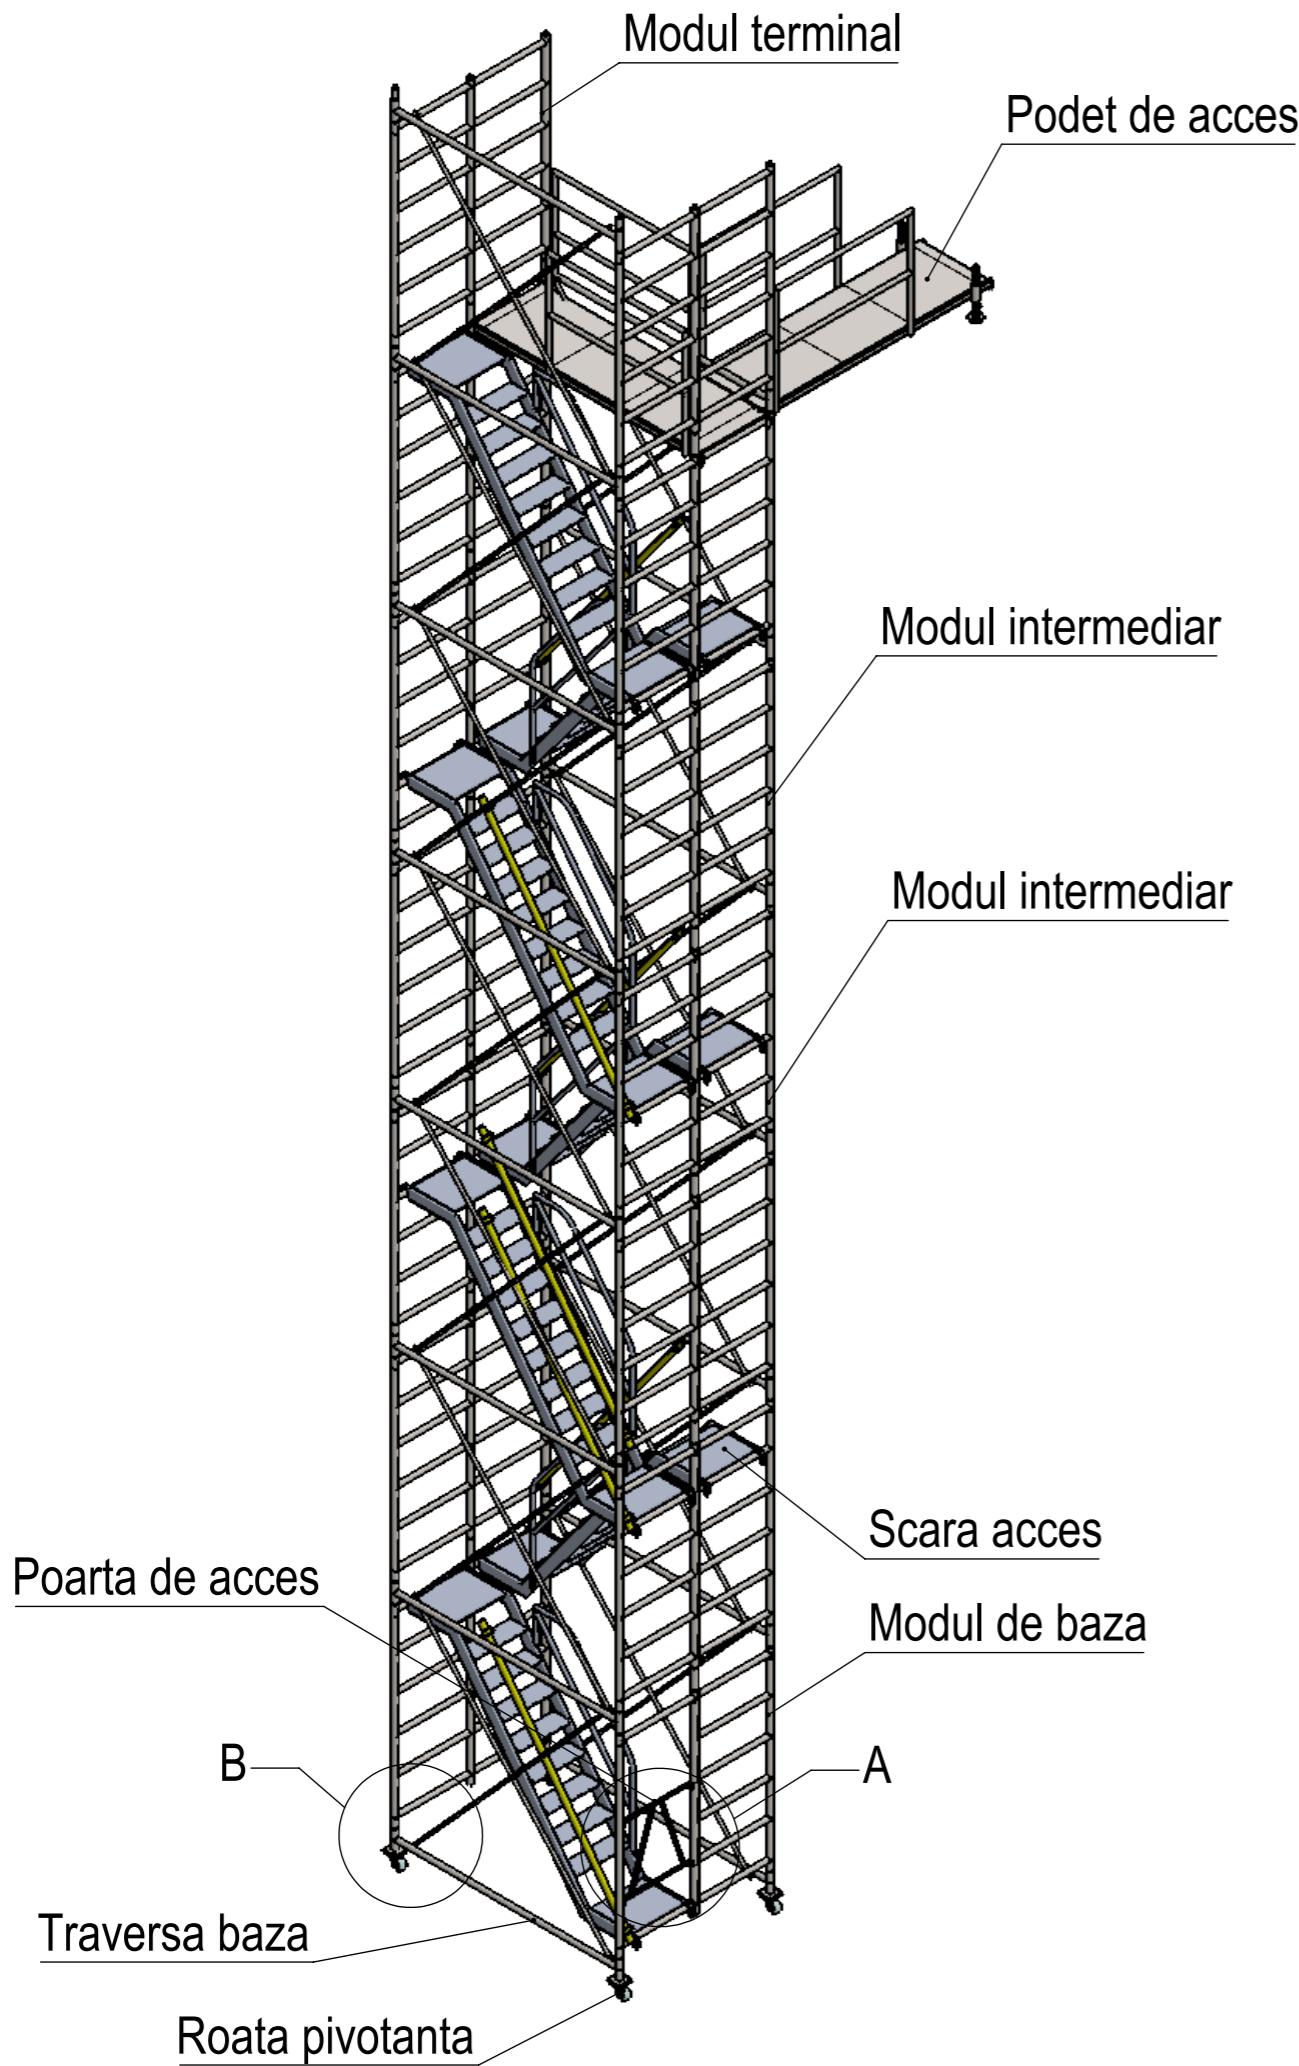